

# Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Çukurhisar Çimento Fabrikası İstihsalatı Hakkındaki Açıklaması

Eskişehir Çukurhisar Çimento Fabrikasının Türk normlarına uymayan bir kısım çimento istihsal ettiğine dair gazete haberleri, vaki meslekaş ve Oda müraacaatları muvacehesinde T.M.M.O.B. bir taraftan millî servetlerimiz diğer taraftan mezkûr Çimento fabrikası istihsalini istimal mevkîinde bulunan mensuplarımıza ve nihayet hususi teşebbüsün güzel örneklerinden birisi tekkâsi edilen fabrikanın itibarını nazari dikkate alarak keyfiyetin meslek yönünden tetkik ettirilmesini kararlaştırmıştır.

Bu maksatla Kimya, İnşaat, Maden Mühendisleri ve Mimarlar odası temsilcilerinden teşkil kilnan komisyonun yaptığı hazırlık çalışmalarını müteakip fabrika mahallinde incelemelerine devamla 5.11.1958 gününde Birligimize tevdi ettiği rapora göre,

## 1 — Fabrika tesisleri:

Fabrika ve elektrik tesisleri dünyaca meşhur ve muiteber firmalar tarafından teslim ve monte edilmiş olan bilâhare katî kabul muamelesi de yapılarak işletmeye alınmıştır. Bu tesislerin fennin icaplarına uygun, istenilen kapasitede ve şartlarda çimento istihsaline müsait olduğu görülmüştür. Çamur siloların da çamurun oturduğu ve çimento silolarından muntazam surette çimento çekilemediği vesair hususlar iyi vasıfı çimento istihsaline mânî telâkki edilmemiştir.

## 2 — Laboratuvarlar:

Yapılan incelemeler sırasında kalite kontrol ve tercih ayarlamalarında en mühim unsur olan labratuvarların lüzumlu alât ve techizat, havi olmasına mukabil teknik şartları haiz bulunmadığı ve mühmel olduğu, fiziki ve kimyevi muayene mahallerinin ayrılmaması mahzurlu olarak görülmüştür.

## 3 — Ham Madde ve Mahrurat:

Mevcut ham maddelerin matlup çimento imalîne elverişli olduğu ve bir müşkilin de mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Fabrikada mahrurat olarak tetkik tarihine kadar kullanıldığı bildirilen linyitin yüksek olan kül miktarı ise, çamurdan ayarlamalar yapmak suretile normal vasıfta klinker imali mümkün olduğundan mühim görülmemistir. Mahrurat sebebî evsafi bozabilecek kükürdün ve kül terkibinin nazara alınıp alınmadığı husus, kayıtlar görülmediğinden, tesbit olunamamıştır.

## 4 — İşletme rejimi:

Tetkikin yapıldığı 22.10.1958 gününde fabrika istilmemekte olduğu çamur ve klinker imalâtı durdurulmuş bulunduğu cihetle işletme rejimi hakkında herhangi bir kanaate sahip olunamamıştır.

## 5 — İstihsal edilen çimontonun vasıfları:

Fabrika imalâtı üzerinde yapılmış olan tecrübeleye dair laboratuvar kayıtlarına mukabil tarafımızdan temin olunan muhtelif tarihli başka laboratuvar raporlarına nazaran fabrika imalâtı çimontolardan Türk normlarına uymayanların bulunduğu anlaşılmakta ezmîle tetkikatın yapıldığı tarihte Eskişehir Kolej inşaatına teslim edildiği mahallinden alınan malûmattan

anlaşılan çimentoların vasfi su suretle tesbit edilmiş bulunmaktadır.

| MgO               | % 1,1   | 7 Günlük mukavemetler :       |                         |
|-------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|
| SO <sub>3</sub>   | % 2,6   | Taziyik                       | Cer                     |
| Ateş zayıflığı    | % 1,1   | 266                           | 21,3                    |
| Gayri münhal      | % 0,13  | 284                           | 22,1                    |
| Hidrolik Modül    | 2,1     | 306                           | 22,6                    |
| Le Chatelier      | 1,7 mm  | 261                           | 23,6                    |
| Donma Başlangıcı  | 20 dak. | Vasati 279 Kg/cm <sup>2</sup> | 22,4 Kg/cm <sup>2</sup> |
| Donma sonu 3 saat | 5 dak.  |                               |                         |

(Bu neticelerin normlarımıza yakın fakat normlara mutaâbi olmadığı ve bilhassa donma başlangıcının erken ve tashihata muhtaç olduğu malûmdur.)

## 6 — Vasif düşüklüğünün sebeb ve amilleri:

Fabrikanın teknik işletilmesine gerekiâgî şekilde ehemmiyet verilmemiâ, imalâtın yetmişis işletmeye intibâ ettilmiş personel ve yeteri kadar selâhiyetli teknik elemanın vazifeleştirilmemis, kalite kontrolunu lüzumu vechile ehemmiyetle yapılmamış olması çimento vasfının düşüklüğü sebepleri olarak görülmüştür.

## 7 — Alınmış olan tedbirler:

Fabrika İdaresinin, düşük kaliteli olduğu anlaşılan bir kısım çimontolarının müstehliklerini haberdar ve bu çimontolardan tevellüd etmiş olan zararı tanzim etmiş ve bilhassa laboratuvarının İslahına başlanılmış ve yetkili teknik personelin teminine tevessül edilmiş bulunduğu anlaşılmış olup bu cihetleri memnuniyetle kaydetmek isteriz.

Netice olarak, işletme rejiminin iyi bir kontrola tabi tutulması ve laboratuvarın İslahı ile lüzumlu tâhil ve tecrübelерden sonra matlub vasıflı çimento istihsaline başlanacağı müşahade ve tesbit olunmuştur.

## 8 — Alâkalı meslek mensuplarımıza duyurulması lüzumlu görülen husus:

Yukarıda izahâna çalışıldığı şekilde tetkik ve tesbit olunan Eskişehir Çimento Fabrikasının şimdîye kadar ki istihsalatının meslekdaşlarımıza tarafından istimal edilmesi halinde lüzumlu tecrübelerin yaptırılmasını ihitiyatlı bir hareket addederek keyfiyeti ittilâclarına arzediriz.

## 9 — Birlikçe arzedilen hizmet:

Fabrika İdaresinin yeniden istihsaâle başlandığı sırada Birligimize müracaat eyliyerek imalâtı hakkında tetkikte bulunmamâza ve neticesinin meslekdaşlarımıza duyurulmasında faide mütâlâa edeceğine kani olarak Fabrikaya bu yolda hizmet arzedilmiş bulunmaktadır. Bu suretle alınması melhuz neticelerin alâkalı üyelerimize duyurulacağını da tabii addederiz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  
İdare Heyeti